号 TK-1-478

平成30年 4月27日 日本原子力発電株式会社

表-1 MCCI/FCI対策の施工ステップ

施工 ステップ	施工内容•方法	周辺線量率
1	ペデスタル内、各ドレンサンプ他の除染作業(散水または拭き取り除染)、必要に応じて遮蔽設置。	ペデスタル内 : 約1mSv/Hr*1
2	干渉物撤去、各ドレンサンプ撤去、サンプ部コンクリートはつり(カッター、エアハンマー等を使用)	ペデスタル内:除染後の 雰囲気線量は上記よりも
3	機材等の搬入及びスリット・ペデスタルライナー下 地材・サポート部材等設定(仮設揚重機、溶接機等 を使用)	低減される。
4	モルタル打設(打設用ホース、攪拌機等を使用)	
5	サポート部材、下地材ペデスタルライナー設置(溶接機、グラインダー、ランマー等を使用)	
6	コリウムシールド搬入及びコリウムシールド設置 (仮設揚重機、ミキサー等を使用)	

注*1:除染前の雰囲気線量

コリウムシールドの施工(2/6)


表-1 MCCI/FCI対策の施工ステップ


施工 ステップ	施工内容•方法	周辺線量率
7	コリウムシールドライナー設置(溶接機、グライン ダー等を使用)	
8	機器ドレンサンプ・スワンネック搬入及び設置。(溶接機、グラインダ等を使用)	



コリウムシールドの施工(3/6)


施工ステップ1:ペデスタル内、各ドレンサンプ他の除染作業設置 施工ステップ2:干渉物撤去、各ドレンサンプ撤去、サンプ部コンクリートはつり

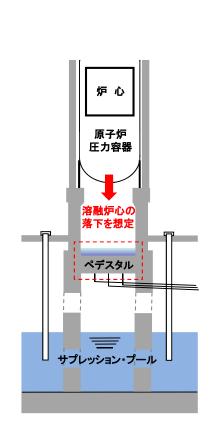


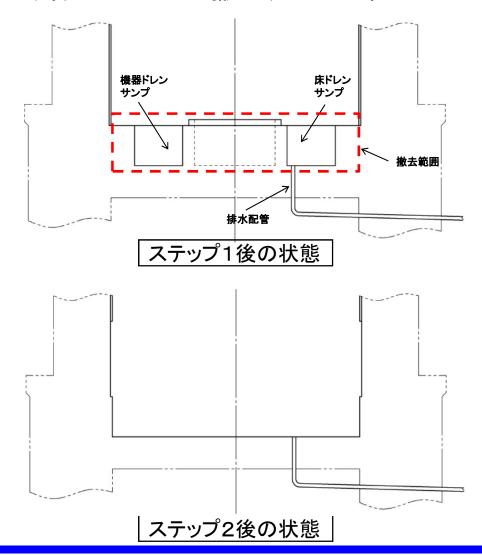

コリウムシールドの施工(4/6)

施エステップ3:スリット・ペデスタルライナー下地材・サポート部材等設定 施エステップ4:モルタル打設

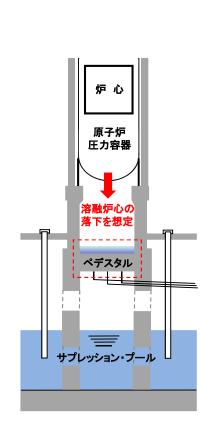


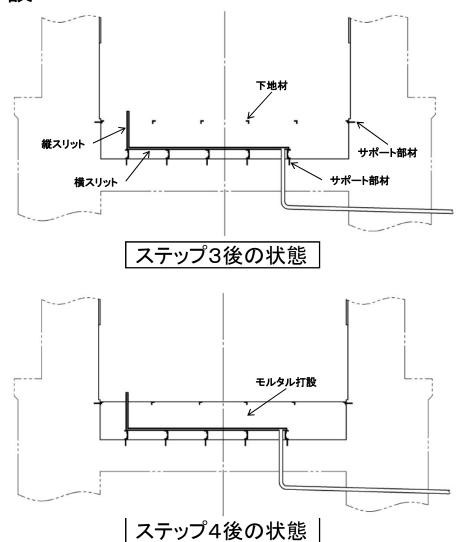


コリウムシールドの施工(5/6)

施エステップ5:サポート部材、下地材、ペデスタルライナー設置

施エステップ6:コリウムシールド設置

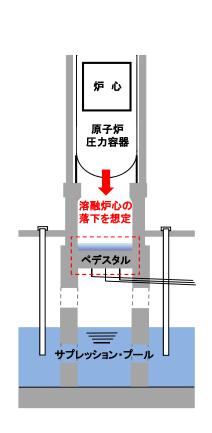

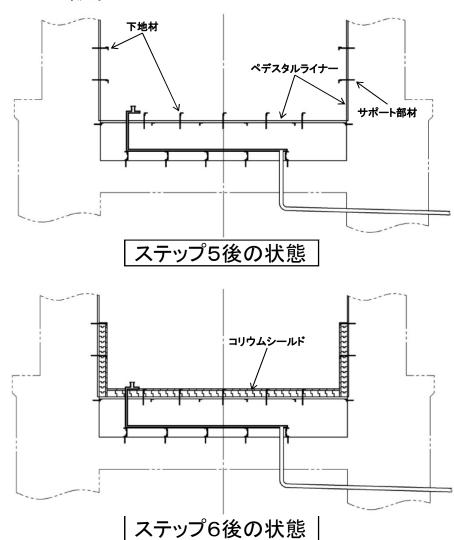

コリウムシールドの施工(6/6)

施エステップ7:コリウムシールドライナー設置

施工ステップ8:機器ドレンサンプ・スワンネック設置

