

本資料のうち、枠囲みの内容
は、商業機密あるいは防護上の
観点から公開できません。

東海第二発電所工事計画審査資料	
資料番号	補足-262 改1
提出年月日	平成30年2月1日

管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書に係る
補足説明資料

管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置について

目次

1.	出入管理設備	1
1.1	中央制御室チェンジングエリア	1
1.2	緊急時対策所チェンジングエリア	23
2.	環境試料分析装置及び環境放射能測定装置	36
2.1	可搬型放射能測定装置等	36
2.2	環境放射能測定装置	38

1. 出入管理設備

1.1 中央制御室チェンジングエリア

1. チェンジングエリアの基本的な考え方

チェンジングエリアの設営にあたっては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第 59 条第 1 項（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」第 74 条第 1 項（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）に基づき、中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため、身体の汚染検査及び防護具の脱衣等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とする。

2. チェンジングエリアの概要

チェンジングエリアは、脱衣エリア、サーベイエリア、除染エリア、クリーンエリアからなり原子炉建屋付属棟内、かつ中央制御室バウンダリに隣接した場所に設営する。概要は表 1-1 のとおり。

表 1-1 チェンジングエリアの概要

設営場所	原子炉建屋付属棟 4 階 空調機械室	中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、中央制御室への汚染の持ち込みを防止するため、身体の汚染検査及び防護具の脱衣等を行うための区画を設ける。 なお、 チェンジングエリア設置場所近傍の空調機械室内への搬入口は地震竜巻等でも開放せず、事故発生時でも外部の風雨の影響を防止できる構造とする。
設営形式	テントハウス (一部、通路区画化)	通路にテントハウスを設営し、テントハウス内は扉付シート壁等により区画化する。
判断基準 手順着手の順	原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生し、災害対策本部長の指示があった場合。	中央制御室の外側が放射性物質により汚染するようなおそれが発生した場合、 チェンジングエリアの設営を行う。 なお、事故進展の状況、参集済みの要員数等を考慮して放射線管理班が実施する作業の優先順位を判断し、速やかに設営を行う。
実施者	放射線管理班	チェンジングエリアを速やかに設営できるよう定期的に訓練を行っている放射線管理班員が参集した後に設営を行う。

3. チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルート

チェンジングエリアは、中央制御室バウンダリに隣接した場所に設置する。チェンジングエリアの設営場所及びアクセスルートは、**図 1-1**、**図 1-2**のとおり。なお、通常時のルートであるサービス建屋側へアクセスするルートは使用せず、耐震性が確保された原子炉建屋内外のルートを設定する。作業員は放射線防護具を着用し、チェンジングエリアから中央制御室へアクセスする。原子炉建屋付属棟における中央制御室へのアクセスルートの設定図を**図 1-3**に示す。作業員が携行する資機材（携行型有線通話装置、電離箱サーバイメータ、電動ドライバ等）についてはバックパックに入れ携行することで、携行時の負担を軽減する。


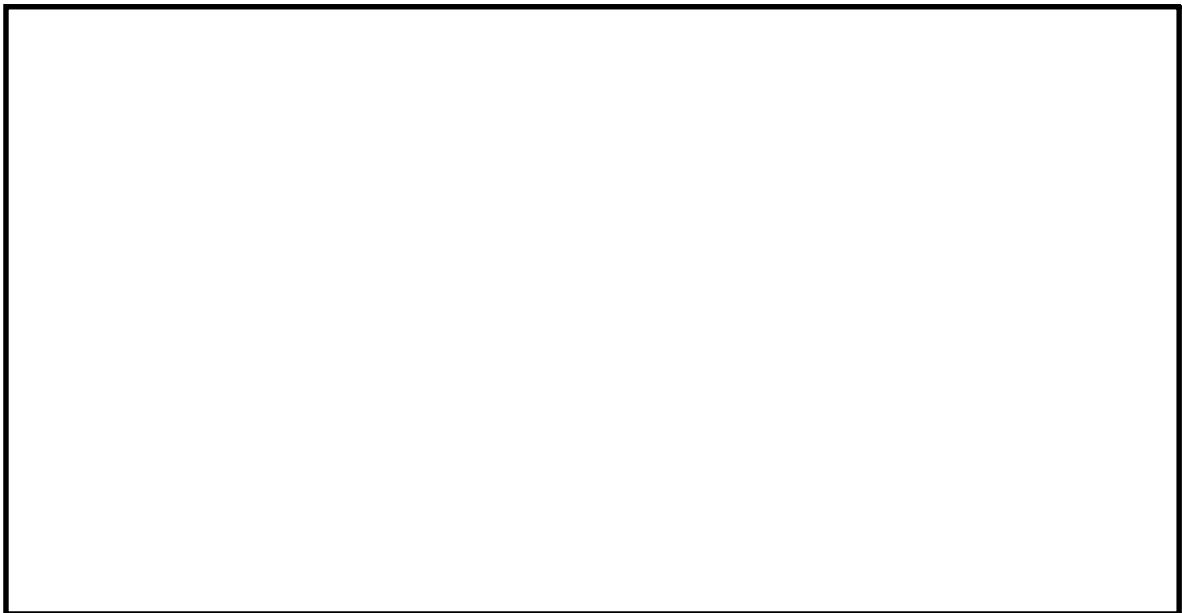


図 1-1 中央制御室チェンジングエリアの設営場所



(通行状態のイメージ)

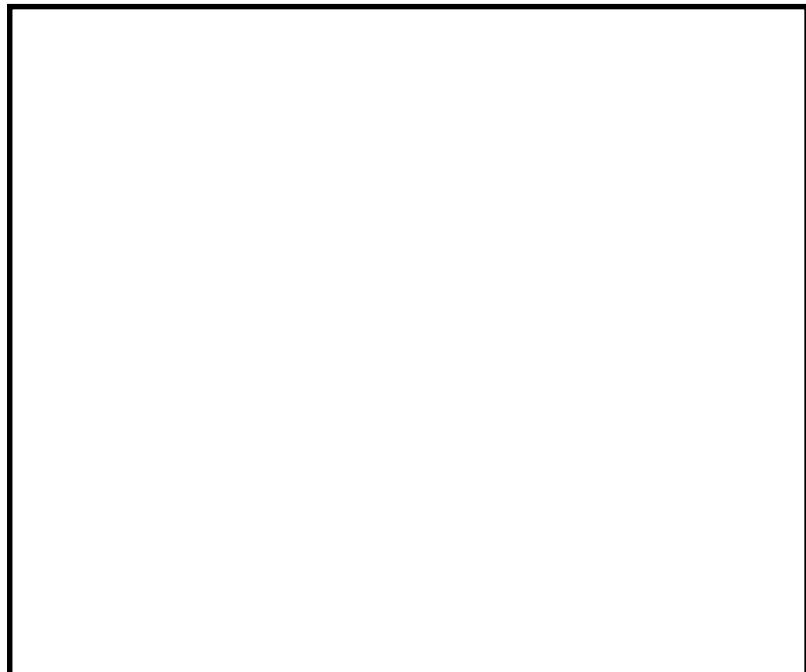

①



②




幅約60cm

傾斜約70°



③

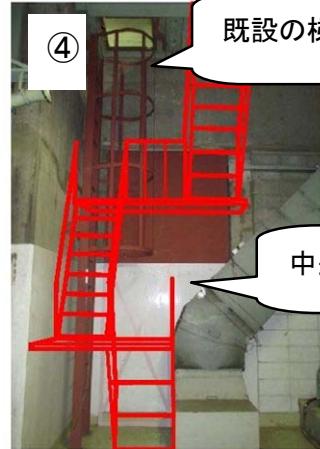


④

既設の梯子は撤去

中央制御室への気密扉

図 1-2 中央制御室へのアクセスルートの概要図

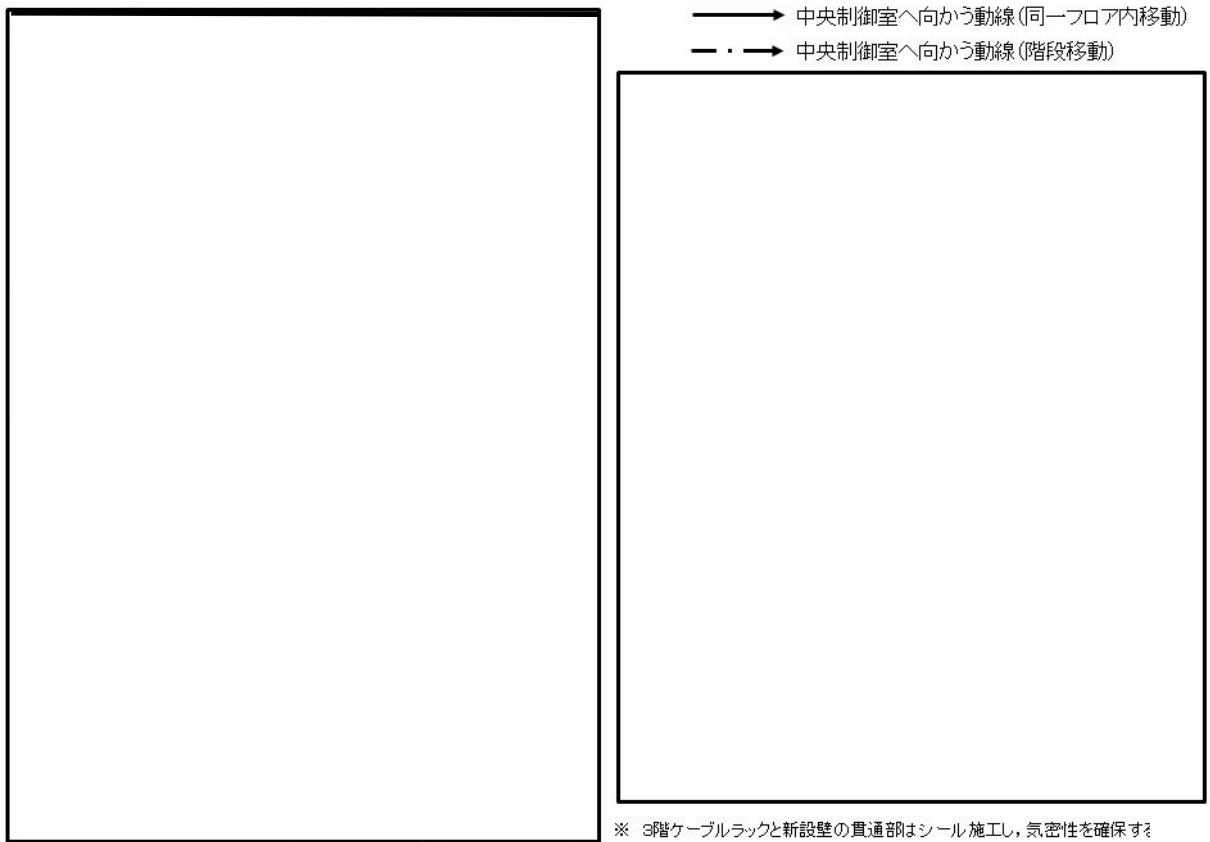

※ 3階ケーブルラックと新設壁の貫通部はシール施工し、気密性を確保する。

図 1-3 中央制御室へのアクセスルート設定図

4. チェンジングエリアの設営（考え方，資機材）

(1) 考え方

中央制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため、図 1-4 の設営フローに従い、図 1-5 のとおりチェンジングエリアを設営する。チェンジングエリアの設営は、放射線管理班員 2 名で、初期運用開始に必要なサーベイエリア、除染エリア及びクリーンエリアについて約 60 分、さらに脱衣エリアの設営について約 80 分の合計 140 分を想定している。なお、チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期的に訓練を行い、設営時間の短縮及び更なる改善を図ることとしている。夜間休日に事故が発生した場合に参考までの時間を考慮しても約 3 時間後にはチェンジングエリアの初期運用を開始することが可能である。

チェンジングエリアの設営は、原子力防災組織の要員の放射線管理班における重大事故等対応要員 4 名から 2 名以上の要員をチェンジングエリアの設営に割り当てて行う。設営の着手は、原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生し、災害対策本部長の指示があった場合に実施する。

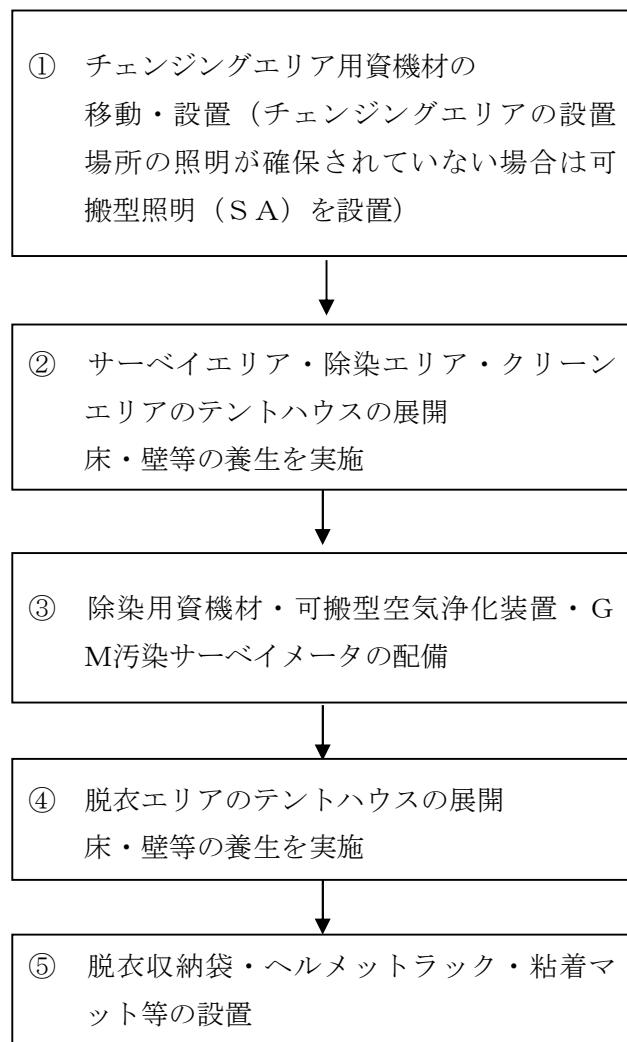


図 1-4 チェンジングエリアの設営フロー

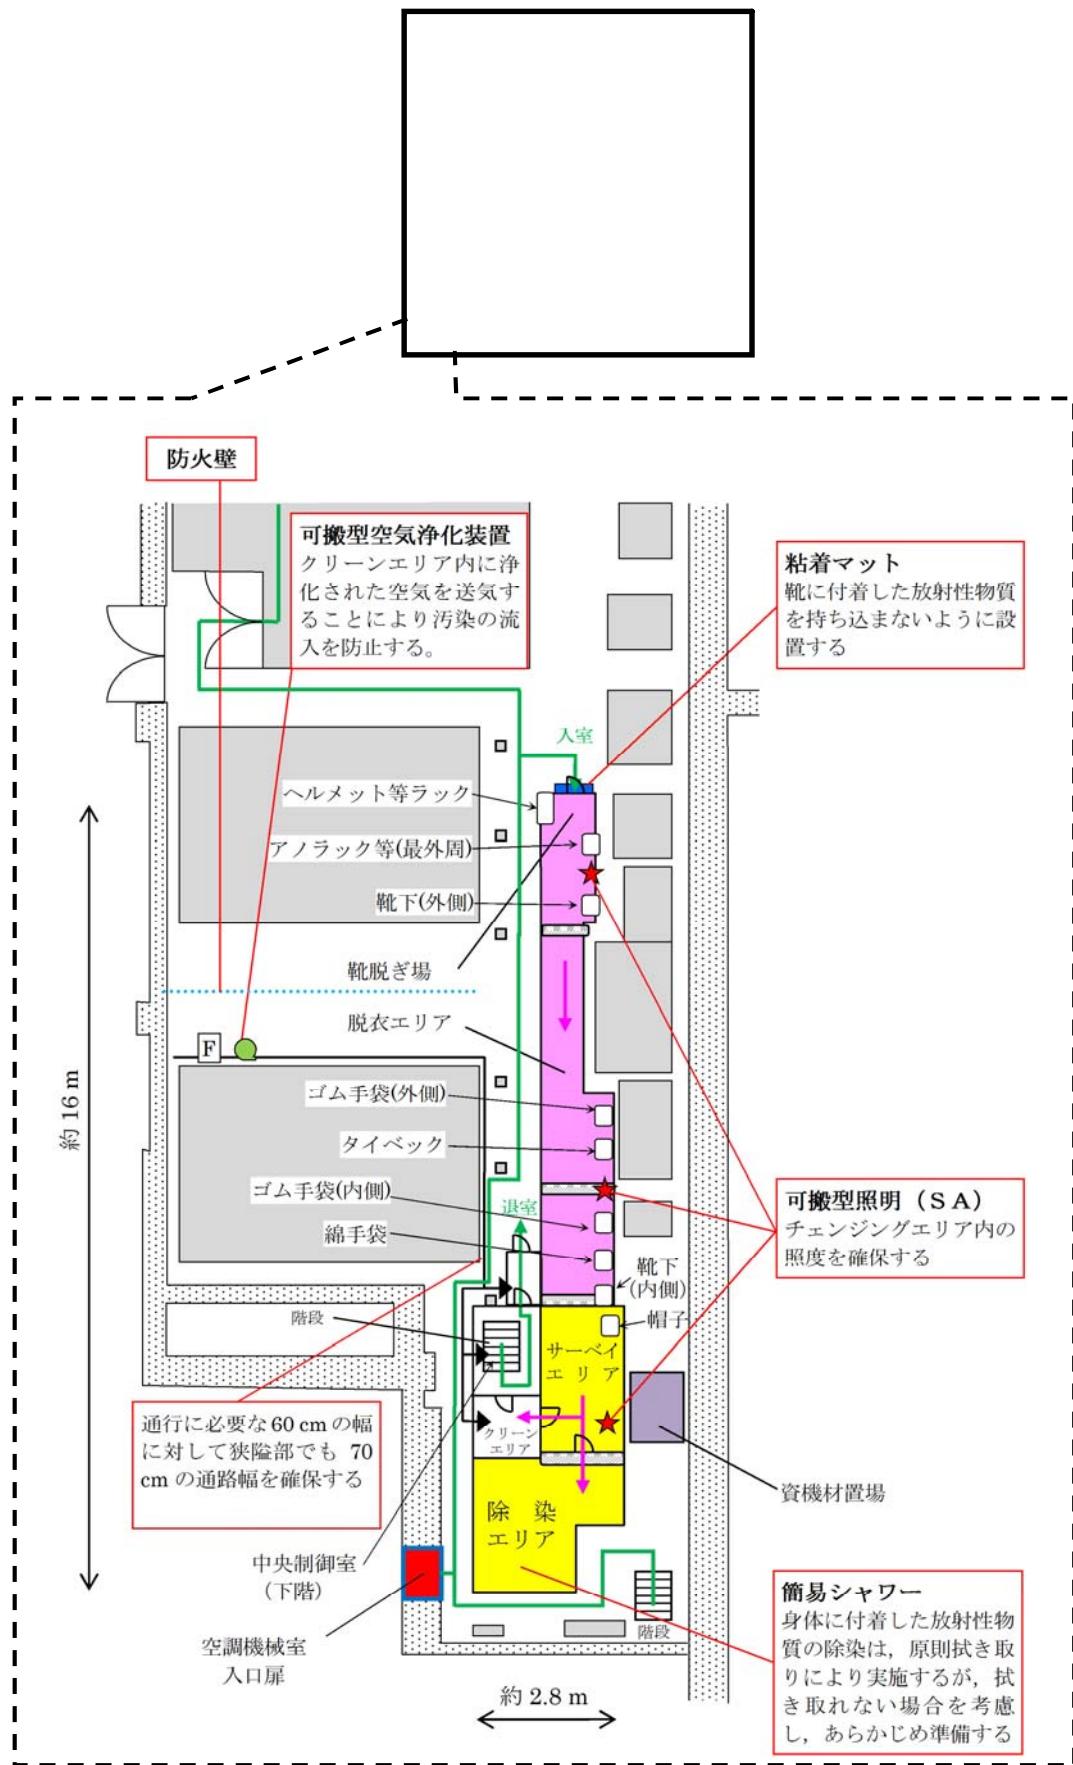


図 1-5 中央制御室チェンジングエリア

(2) チェンジングエリア用資機材

チェンジングエリア用資機材については、運用開始後のチェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮して、表1-2のとおりとする。チェンジングエリア用資機材は、チェンジングエリア付近に保管する。

表1-2 チェンジングエリア用資機材

名称	数量	根拠
テントハウス	7張	エリアの設営に必要な数量
バリア	6個	各エリア間の4個×1.5倍=6個
簡易シャワー	1式	エリアの設営に必要な数量
簡易水槽	1個	エリアの設営に必要な数量
バケツ	1個	エリアの設営に必要な数量
水タンク	1式	エリアの設営に必要な数量
可搬型空気浄化装置	2台	1台×1.5倍=1.5→2台
はさみ、カッター	各3本	設置作業用、脱衣用、除染用の3本
筆記用具	2式	サーベイエリア用、除染エリア用の2式
養生シート	2巻	44.0 m ² (床、壁の養生面積) ×2 (補修張替え等) ÷90 m ² /巻×1.5倍=1.5→2巻
粘着マット	2枚	1枚 (設置箇所数) ×1.5倍=1.5→2枚
脱衣収納袋	8個	8個 (設置箇所数 修繕しながら使用)
難燃袋	84枚	8枚/日×7日×1.5倍=84枚
難燃テープ	12巻	58.4 m (養生エリアの外周距離) ×2 (シートの継ぎ接ぎ対応) ×2 (補修張替え等) ÷30 m/巻×1.5倍=11.7→12巻
クリーンウェス	5缶	11名 (中央制御室要員数) ×7日×2交替×8枚 (マスク、長靴、両手、身体の拭き取りに各2枚) ÷300枚/缶=4.1→5缶
吸水シート	93枚	11名 (要員数) ×7日×4ℓ(1回除染する際の排水量) ÷5ℓ(シート1枚の給水量)×1.5倍=92.4→93枚

5. チェンジングエリアの運用

(出入管理, 脱衣, 汚染検査, 除染, 着衣, 要員に汚染が確認された場合の対応, 廃棄物管理, チェンジングエリアの維持管理)

(1) 出入管理

チェンジングエリアは, 中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において, 中央制御室外で作業を行った要員が, 中央制御室に入室する際に利用する。中央制御室外は, 放射性物質により汚染しているおそれがあることから, 中央制御室外で活動する要員は防護具を着用し活動する。

チェンジングエリアのレイアウトは図1-5のとおりであり, チェンジングエリアには下記の①から④のエリアを設けることで中央制御室内への放射性物質の持ち込みを防止する。

①脱衣エリア

防護具を適切な順番で脱衣するエリア。

②サーベイエリア

防護具を脱衣した要員の身体や物品の汚染検査を行うエリア。汚染が確認されなければ中央制御室内へ移動する。

③除染エリア

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行うエリア。

④クリーンエリア

扉付シート壁により区画することでサーベイエリア等からの汚染の流入を防止するエリア。

(2) 脱衣

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下のとおり。

- ・脱衣エリアの靴脱ぎ場で, 安全靴, ヘルメット, アノラックを脱衣する。
- ・脱衣エリア前室で, ゴム手袋(外側), タイベック, 靴下(外側)等を脱衣する。
- ・脱衣エリア後室で, ゴム手袋(内側), 綿手袋, 靴下(内側)を脱衣する。
- ・マスク及び帽子を着用したまま, サーベイエリアへ移動する。

なお, チェンジングエリアでは, 放射線管理班員が要員の脱衣状況を適宜確認し, 指導, 助言, 防護具の脱衣の補助を行う。

(3) 汚染検査

チェンジングエリアにおける汚染検査等の手順は以下のとおり。

- ①サーベイエリアにて, マスク及び帽子を着用した状態の頭部の汚染検査を受ける。
 - ②汚染基準を満足する場合は, マスク及び帽子を脱衣し, 全身の汚染検査を受ける。
 - ③汚染基準を満足する場合は, 脱衣後のマスクを持参し, クリーンエリアを通過して中央制御室へ入室する。
 - ④②又は③の汚染検査において汚染基準を満足しない場合は, 除染エリアに移動する。
- なお, 放射線管理班員でなくても汚染検査ができるように汚染検査の手順について図

示等を行う。また、放射線管理班員は汚染検査の状況について、適宜確認し、指導、助言をする。

(4) 除染

サーベイエリア内で重大事故等に対処する要員の汚染が確認された場合は、サーベイエリアに隣接した除染エリアで重大事故等に対処する要員の除染を行う。

重大事故等に対処する要員の除染については、クリーンウエスでの拭き取りによる除染を基本とするが、拭き取りにて除染ができない場合も想定し、汚染箇所への水洗によって除染が行えるよう簡易シャワーを設ける。

簡易シャワーで発生した汚染水は、図1-6のとおり必要に応じて吸水シートへ染み込ませる等により固体廃棄物として処理する。

チェンジングエリアにおける除染手順は以下のとおり。

- ・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は、除染エリアに移動する。
- ・汚染箇所をクリーンウエスで拭き取りする。
- ・再度汚染箇所について汚染検査する。
- ・汚染基準を満足しない場合は、簡易シャワーで除染する。（マスク及び帽子は除く）
- ・簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は、汚染箇所を養生し、再度除染ができる施設へ移動する。

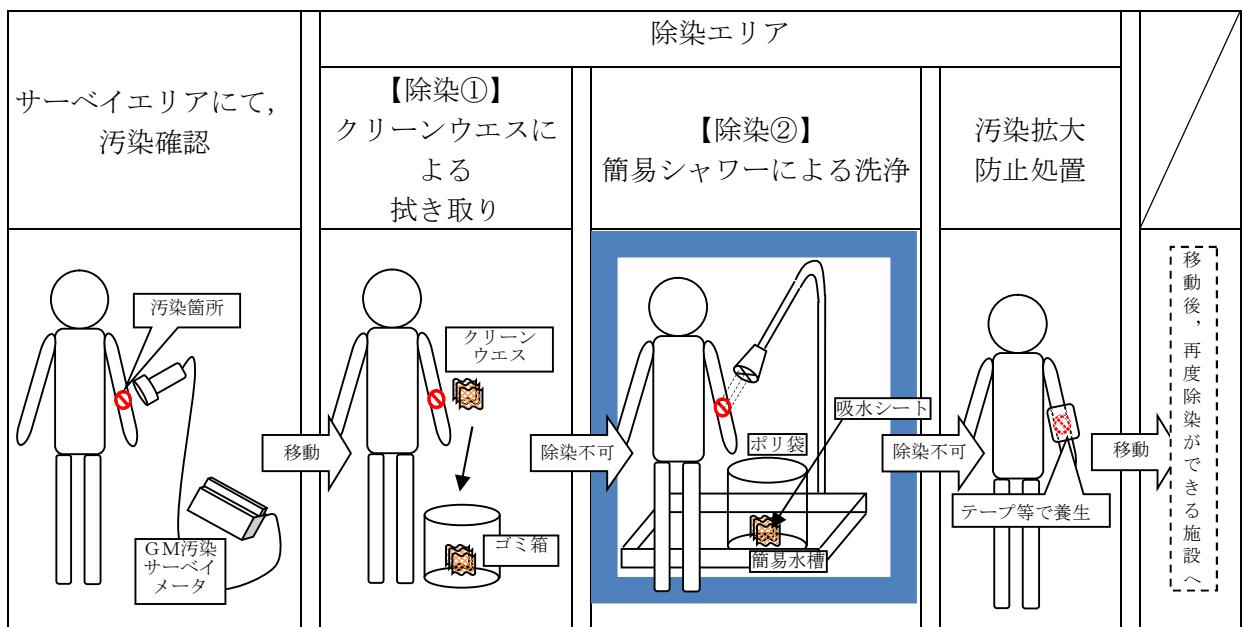


図1-6 除染及び汚染水処理イメージ図

(5) 着衣

防護具の着衣手順は以下のとおり。

- ・中央制御室内で、綿手袋、靴下内側、靴下外側、帽子、タイベック、マスク、ゴム手袋内側、ゴム手袋外側等を着衣する。
- ・チェンジングエリア出口で靴を着用し、靴脱ぎ場でヘルメットを着用する。

- ・放射線管理班は、要員の作業に応じて、アノラック等の着用を指示する。

(6) 廃棄物管理

中央制御室外で活動した要員が脱衣した防護具については、チェンジングエリア内に留め置くとチェンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大へつながる要因となることから、適宜チェンジングエリア外に持ち出しチェンジングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を図る。

(7) チェンジングエリアの維持管理

放射線管理班員は、チェンジングエリア内の表面汚染密度、線量当量率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1回/日以上）に測定し、放射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。

6. チェンジングエリアの汚染拡大防止について

(1) 汚染拡大防止の考え方

各テントハウスの接続部等をテープ養生することでテントハウス外からの汚染の持ち込みを防止する。また、テントハウスの出入口等を扉付シート壁で区画することで中央制御室への汚染の持ち込みを防止する。

チェンジングエリアには、更なる汚染拡大防止対策として、可搬型空気浄化装置を1台設置する。

(2) チェンジングエリアの区画

チェンジングエリアは、テントハウスの出入口、クリーンエリア、除染エリアは扉付のシート壁により区画し、テントの接続部は放射性物質が外部から流入することを防止できる設計とする。テントハウスの外観は図1-7のとおりであり、仕様は表1-3のとおりである。また、図1-8はテントハウスの設置状況であり、図中①～⑦の各テントハウス間はファスナーを用いて接続する。なお、各テントハウス間の接続は図1-9のとおり行う。

中央制御室へアクセスする階段の周囲（階段室及び前後室）は扉付のシート壁により2重に区画した上で2重のシート扉は同時に開けない運用とし、テント床面開口部周囲を難燃テープでシールすることで、中央制御室側への空気の流入を防止する。チェンジングエリア内面には、必要に応じて汚染除去の容易さの観点から養生シートを貼ることとし、一時閉鎖となる時間を短縮する。

更にチェンジングエリア内には、靴等に伏着した放射性物質を持ち込まないように粘着マットを設置する。




図 1-7 テントハウスの外観及び設置状況（イメージ）

表 1-3 テントハウスの仕様

サイズ	幅 1.0~2.8 m × 奥行 1.1 ~4.5 m × 高さ 2.3 m 程度
本体重量	40 kg *1 程度
サイズ（折り畳み時）	80 cm × 140 cm × 40 cm 程度 *1
送風時間（専用ブロワ） *2	約 2 分 *1
構造	7 張りのテントハウスを連結して組み立て

注記 *1：幅 2 m × 奥行 2 m × 高さ 2.3 m のテントハウスでの数値

*2：手動及び高圧ボンベを用いた送風による展開も可能な設計とする。

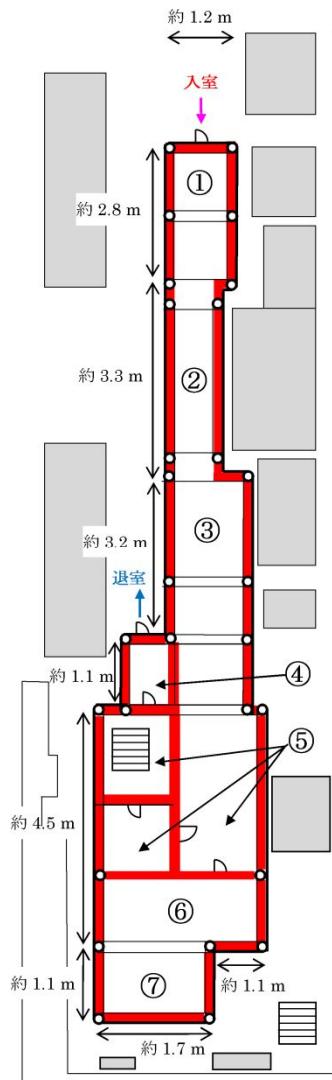

【凡例】

- : エアテント気柱
- : シート壁による区画
- △ : 汚染拡大防止のため
区画を区切る扉

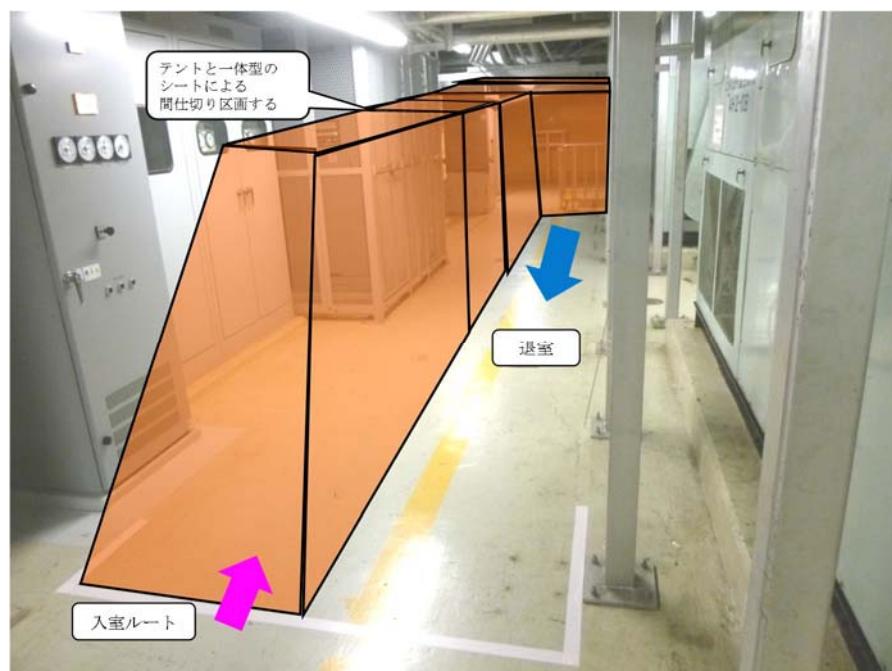


図 1-8 テントハウスの設置状況（イメージ）

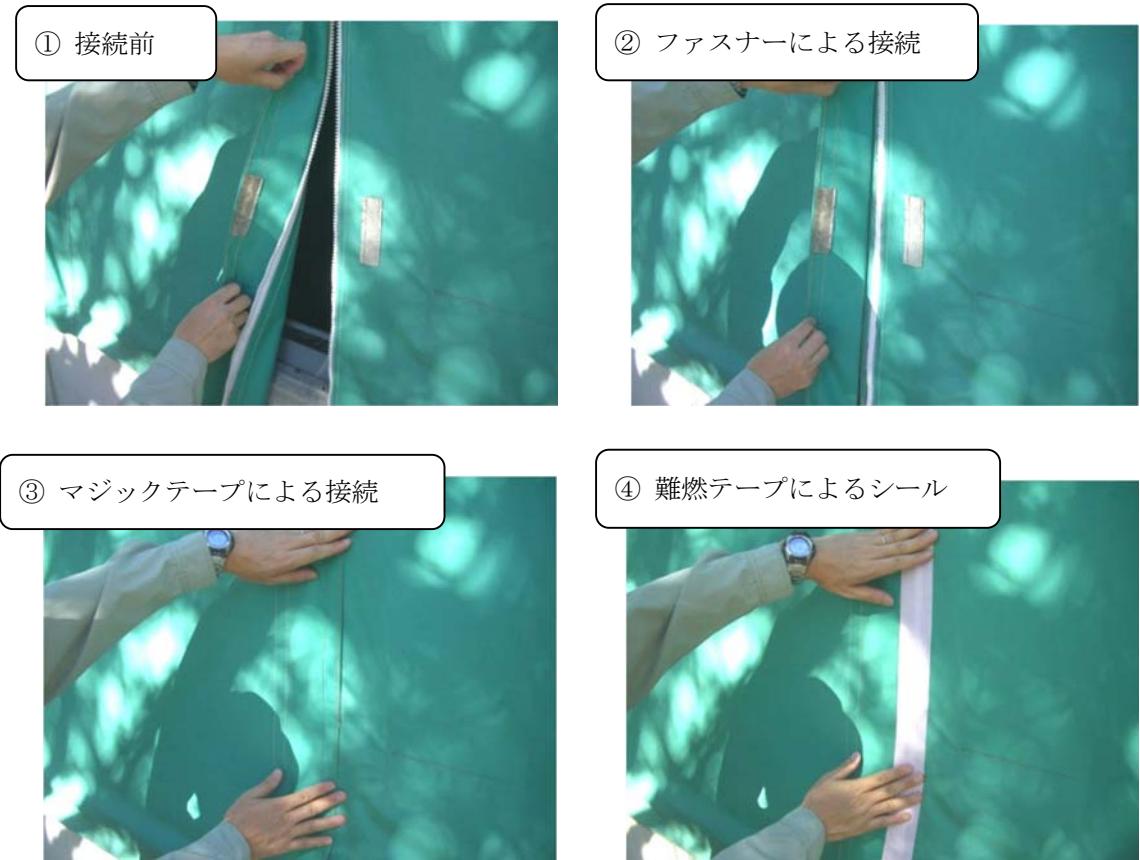


図 1-9 各テントハウス間の接続（イメージ）

(3) 可搬型空気浄化装置

更なる汚染拡大防止対策として、エンジニアリングエリアに設置する可搬型空気浄化装置の仕様等を図 1-10 に示す。

可搬型空気浄化装置による送気が正常に行われていることの確認は、可搬型空気浄化装置に取り付ける吹き流しの動きを目視で確認することで行う。

なお、中央制御室は原子炉格納容器圧力逃がし装置の操作直後には、原則出入りしない運用とすることから、エンジニアリングエリアについても、原則利用しないこととする。したがって、エンジニアリングエリア用の可搬型空気浄化装置についてもこの間は運用しないことから、可搬型空気浄化装置のフィルタが高線量化することによる居住性への影響はない。

ただし、可搬型空気浄化装置は長期的に運用する可能性があることから、フィルタの線量が高くなることも想定し、本体（フィルタ含む）の予備を 1 台設ける。なお、交換したフィルタ等は、線源とならないようエンジニアリングエリアから遠ざけて保管する。

	<ul style="list-style-type: none"> ○外形寸法：縦 380×横 350×高 1100 mm ○風量：9 m³/min (540 m³/h) ○重量：約 45 kg ○フィルタ：微粒子フィルタ（除去効率 99 %以上） 　　よう素フィルタ（除去効率 97 %以上） <p>微粒子フィルタ 微粒子フィルタのろ材はガラス纖維であり、微粒子を含んだ空気がろ材を通過する際に、微粒子が捕集される。</p> <p>よう素フィルタ よう素フィルタのろ材は、活性炭素纖維であり、よう素を含んだ空気がフィルタを通過する際に、よう素が活性炭纖維を通ることにより吸着・除去される。</p>
---	--

図 1-10 可搬型空气净化装置の仕様等

(4) チェンジングエリアへの空気の流れ

中央制御室チエンジングエリアは、図 1-11 のように、汚染の区分ごとに空間を区画し、汚染を管理する。

また、更なる汚染拡大防止のため設置する、可搬型空气净化装置により中央制御室へアクセスする階段室及びその前後室に浄化された空気を送り込むことで、中央制御室へ放射性物質が流入することを防止する。

図 1-11、図 1-12 のとおりチエンジングエリア内に空気の流れを作ることで、中央制御室への汚染の持ち込みを防止する。なお、テントハウス出入口はカーテンシートとして外部への空気の流れを確保する。

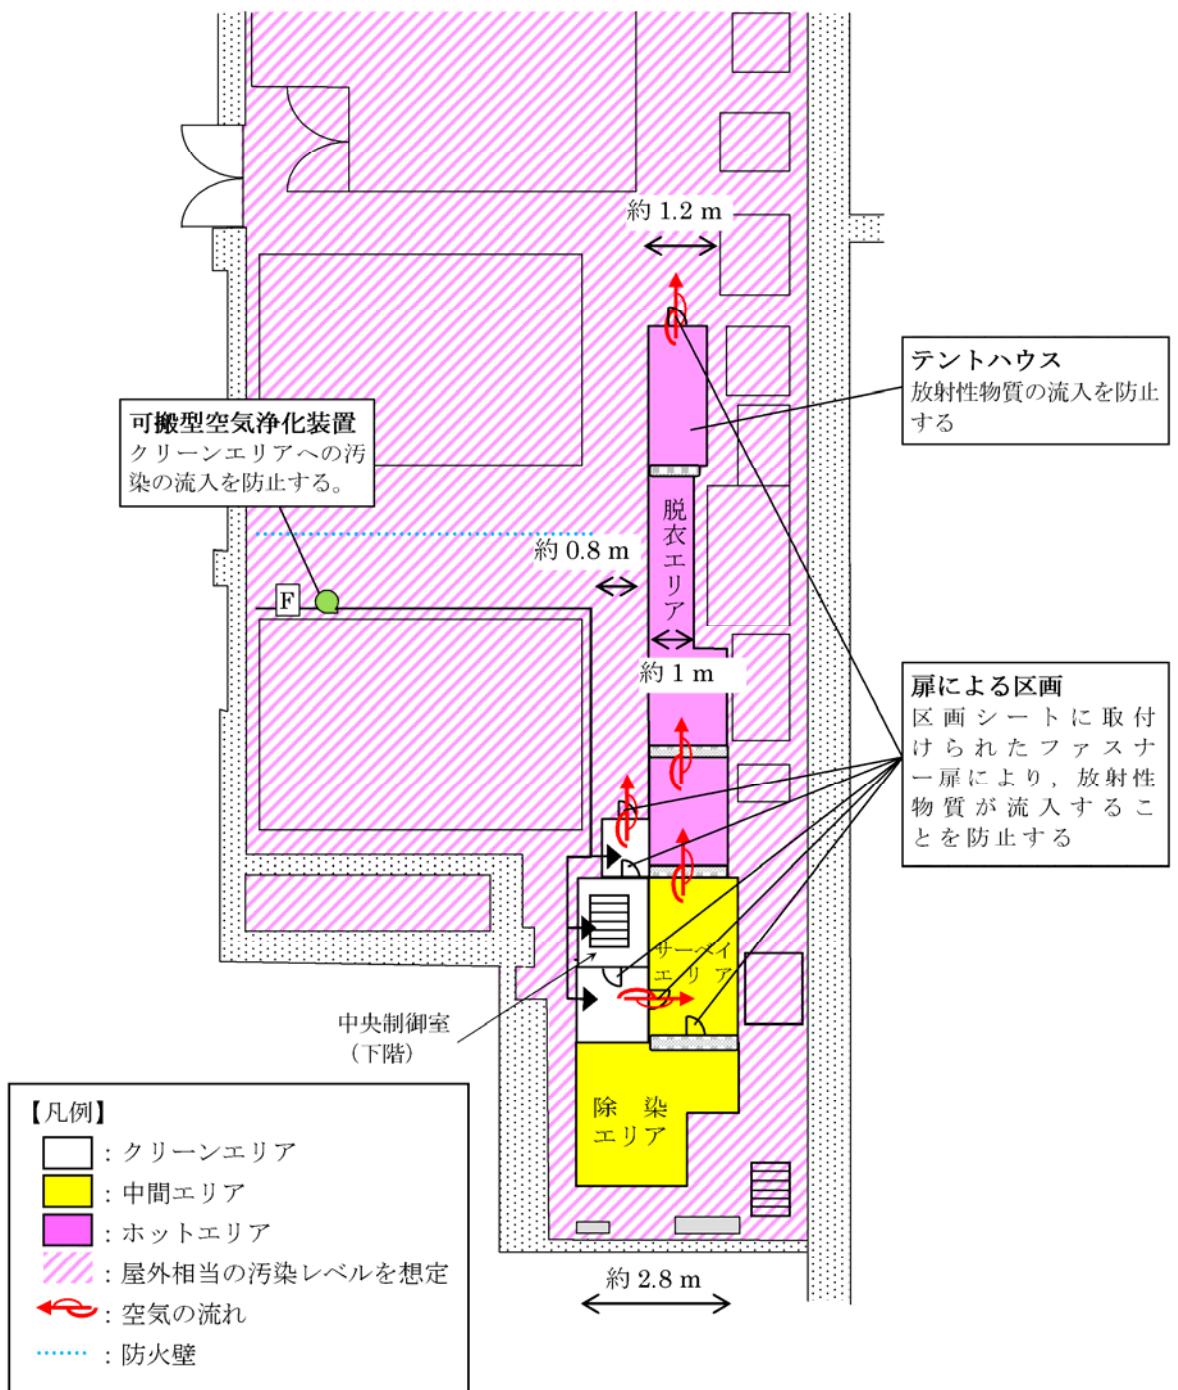


図 1-11 中央制御室チェンジングエリアの空気の流れ

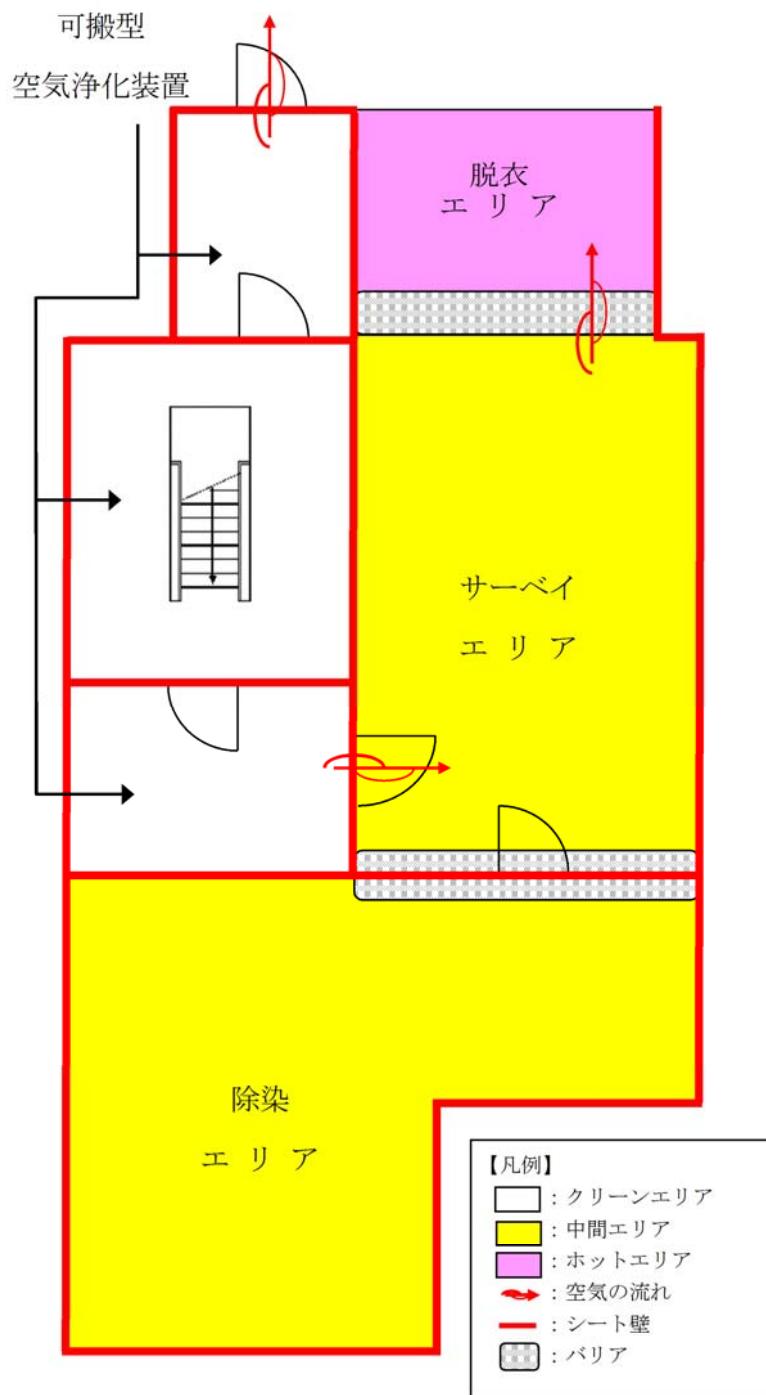


図 1-12 中央制御室へアクセスする階段の周囲の区画

(5) チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について

中央制御室に入室しようとする要員に付着した汚染が他の要員に伝播する事がないよう、サーベイエリアにおいて要員の汚染が確認された場合は、汚染箇所を養生するとともにサーベイエリア内に汚染が拡大していないことを確認する。サーベイエリア内に汚染が確認された場合は、速やかに養生シートを張り替える等により、要員の出入りに極力影響を与えないようにする。

また、**チェンジングエリア内は一方通行とし、扉付きシート壁により入域ルート側の汚染が退域エリアに伝搬することを防止する。**さらに脱衣エリアでは一人ずつ脱衣を行う運用とすることで、脱衣する要員同士の接触を防止する。

7. 汚染の管理基準

表 1-4 のとおり、状況に応じた汚染の管理基準を運用する。ただし、サーベイエリアのバックグラウンドに応じて、**表 1-4 の管理基準での運用が困難となった場合は、バックグラウンドと識別できる値を設定する。**

表 1-4 汚染の管理基準

状況		汚染の 管理基準	根拠等
状況 ①	屋外（発電所構内全般）へ少量の放射性物質が漏えい又は放出されるような原子力災害時	1,300 cpm (4 Bq/cm ² 相当)	法令に定める表面汚染密度限度 (アルファ線を放出しない放射性同位元素の表面汚染密度限度：40 Bq/cm ² の 1/10)
状況 ②	大規模プルームが放出されるような原子力災害時	13,000 cpm (40 Bq/cm ² 相当)	原子力災害対策指針における O I L 4【1ヶ月後の値】に準拠
		40,000 cpm (120 Bq/cm ² 相当)	原子力災害対策指針における O I L 4に準拠

8. 可搬型照明（S A）

チェンジングエリア設置場所付近の全照明が消灯した場合に使用する可搬型照明（S A）は、チェンジングエリアの設置、脱衣、汚染検査、除染時に必要な照度を確保するために3台（予備1台）を使用する。可搬型照明（S A）の仕様を表1-5に示す。

表1-5 チェンジングエリアの可搬型照明（S A）

	保管場所	数量	仕様
可搬型照明（S A） 	原子炉建屋 付属棟4階 空調機械室	3台 (予備1台)	(AC) 100 V-240 V 点灯時間 片面：24時間 両面：12時間

チェンジングエリア内は、図1-13に示すように設置する可搬型照明（S A）により5ルクス以上の照度が確保可能であり、問題なく設営運用等が行えることを確認している。



図1-13 チェンジングエリア設置場所における
可搬型照明（S A）確認状況

9. チェンジングエリアのスペースについて

中央制御室における現場作業を行う運転員等は、2名1組で2組を想定し、同時に4名の運転員等がチェンジングエリア内に収容できる設計とする。チェンジングエリアに同時に4名の要員が来た場合、全ての要員が中央制御室に入りきるまで約14分（1人目の脱衣に6分+その後順次汚染検査2分×4名）と設定し、全ての要員が汚染している場合でも除染が完了し中央制御室に入りきるまで約22分と設定しており、訓練によりこれを下回る時間で退域できることを確認している。

また、仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリアに来た場合でも、チェンジングエリアは建屋内に設置しており、屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することができる。

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、中央制御室への汚染持ち込みを防止するため、原子炉建屋付属棟内、かつ中央制御室バウンダリに隣接した場所にチェンジングエリアを設営する。チェンジングエリアは運転員等が放射性物質で汚染された中央制御室外で作業を行った後、中央制御室に入室する際にチェンジングエリアを使用する。

チェンジングエリアの設営着手は、原子力災害対策特別措置法第10条特定事象^{*1}が発生し、災害対策本部長の指示があった場合に実施し、放射線管理班員が設営（設営時間は、初期運用開始に必要なサーベイエリア、除染エリア及びクリーンエリアについて約60分、さらに脱衣エリアの設営について約80分の合計140分）を行い、身体の汚染検査及び防護具の脱衣等の指導は放射線管理班員が継続して行う。なお、チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期的に訓練を行い、設営時間の短縮及び更なる改善を図る。

チェンジングエリアはテントハウスで構成され、各テントハウスの接続部等をテープ養生することでテントハウス外からの汚染の持ち込みを防止する。また、テントハウスの出入口等を扉付きシート壁で区画することで中央制御室への汚染の持ち込みを防止する。チェンジングエリアには、更なる汚染拡大防止対策として、可搬型空気浄化装置を設置する。

注記 *1：「原子力災害対策特別措置法施行令第4条第4号のすべての項目」及び「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第7条第1号表イのすべての項目」

10. 中央制御室内に配備する資器材の数量について

中央制御室に配備する放射線防護資機材の内訳を表1-6及び表1-7に示す。なお、放射線防護資機材等は、汚染が付着しないようビニール袋等であらかじめ養生し、配備する。

表1-6 放射線防護具類

品名	予定保管数	根拠
タイベック	17着	11名（中央制御室要員数）×1.5倍=16.5→17着
靴下	34足	11名（中央制御室要員数）×2倍（2足を1セットで使用）×1.5倍=33足→34足
帽子	17個	11名（中央制御室要員数）×1.5倍=16.5→17個
綿手袋	17双	11名（中央制御室要員数）×1.5倍=16.5→17双
ゴム手袋	34双	11名（中央制御室要員数）×2倍（2双を1セットで使用）×1.5倍=33双→34双
全面マスク	17個	11名（中央制御室要員数）×1.5倍=16.5→17個
チャコールフィルタ	34個	11名（中央制御室要員数）×2倍（2個を1セットで使用）×1.5倍=33個→34個
アノラック	17着	11名（中央制御室要員数）×1.5倍=16.5→17着
長靴	9足	6名（運転員（現場）3名+重大事故対応要員3名：屋内現場対応）×1.5倍=9足
胴長靴	9足	6名（運転員（現場）3名+重大事故対応要員3名：屋内現場対応）×1.5倍=9足
自給式呼吸用保護具	9式	6名（運転員（現場）3名+重大事故対応要員3名：屋内現場対応）×1.5倍=9式
バックパック	17個	11名（中央制御室要員数）×1.5倍=16.5→17個

表1-7 放射線計測器

名称	数量	根拠
GM汚染サーベイメータ	2台 (予備1台)	身体の汚染検査用に2台+1台（予備）=3台

1.2 緊急時対策所チエンジングエリア

1. チエンジングエリアの基本的な考え方

チエンジングエリアの設営にあたっては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」第61条第1項（緊急時対策所）並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」第76条第1項（緊急時対策所）に基づき、緊急時対策所建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、身体の汚染検査及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを基本的な考え方とする。

なお、チエンジングエリアは東海発電所及び東海第二発電所共用とする。

（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈第76条第1項（緊急時対策所）抜粋）

緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けること。

2. チエンジングエリアの概要

チエンジングエリアは、脱衣エリア、サーベイエリア、除染エリアからなり、緊急時対策所建屋入口に設置する。概要は表1-8のとおり。

表1-8 チエンジングエリアの概要

設営場所	緊急時対策所建屋 1階入口	緊急時対策所建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、身体の汚染検査及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける。
形設式営	シート区画化 (緊急時対策所建屋)	通常時より壁、床等について、あらかじめシート及びテープにより区画養生を行っておく。
手順着手の 判断基準	原子力災害対策特別措置法第10条特定事象が発生し、災害対策本部長の指示があった場合	緊急時対策所建屋の外側が放射性物質により汚染するおそれが発生した場合、チエンジングエリアの設営を行う。なお、事故進展の状況、参集済みの要員数等を考慮して放射線管理班が実施する作業の優先順位を判断し、設営を行う。
実施者	放射線管理班	チエンジングエリアを速やかに設営できるよう定期的に訓練を行っている放射線管理班員が参集した後に設営を行う。

3. チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルート

チェンジングエリアは、緊急時対策所建屋入口に設置する。チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルートは、図1-14のとおり。

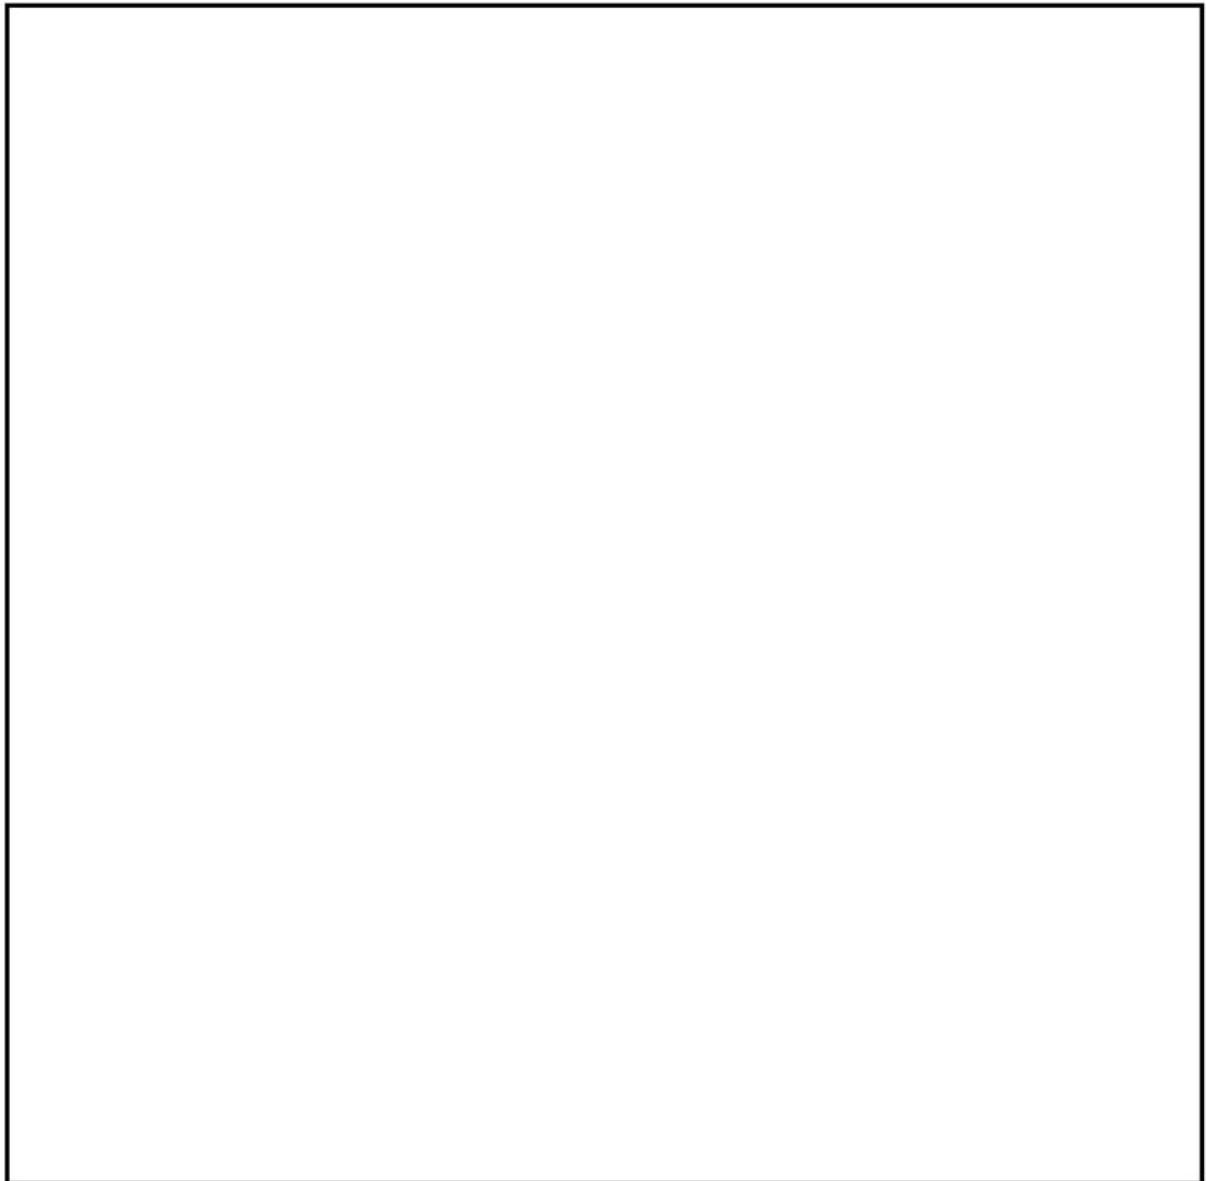


図1-14 緊急時対策所チェンジングエリアの設営場所及び屋内のアクセスルート

4. チェンジングエリアの設営（考え方、資機材）

(1) 考え方

緊急時対策所への放射性物質の持ち込みを防止するため、図 1-15 の設営フローに従い、図 1-16 のとおりチェンジングエリアを設営する。チェンジングエリアの設営は、放射線管理班員 2 名で約 20 分（資機材の準備・移動に約 4 分、床・壁面養生確認及び資機材の設置に約 16 分）を想定している。なお、チェンジングエリアが速やかに設営できるよう定期的に訓練を行い、設営時間の短縮及び更なる改善を図ることとしている。

チェンジングエリアの設営は、原子力防災組織の要員の放射線管理班における重大事故等対応要員 4 名から 2 名以上の要員をチェンジングエリアの設営に割り当てて行う。設営の着手は、原子力災害特別措置法第 10 条特定事象が発生した後、事象進展の状況、参集済みの要員数及び放射線管理班が実施する作業の優先順位を考慮して放射線管理班長が判断し、速やかに実施する。

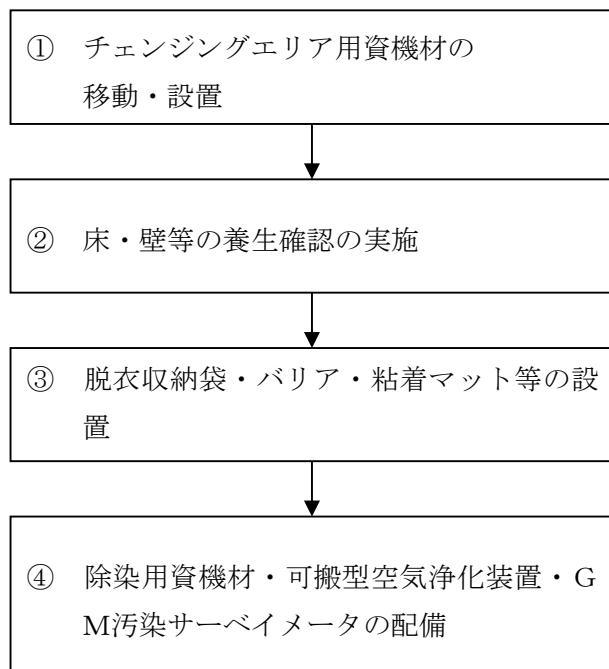


図 1-15 チェンジングエリア設営フロー

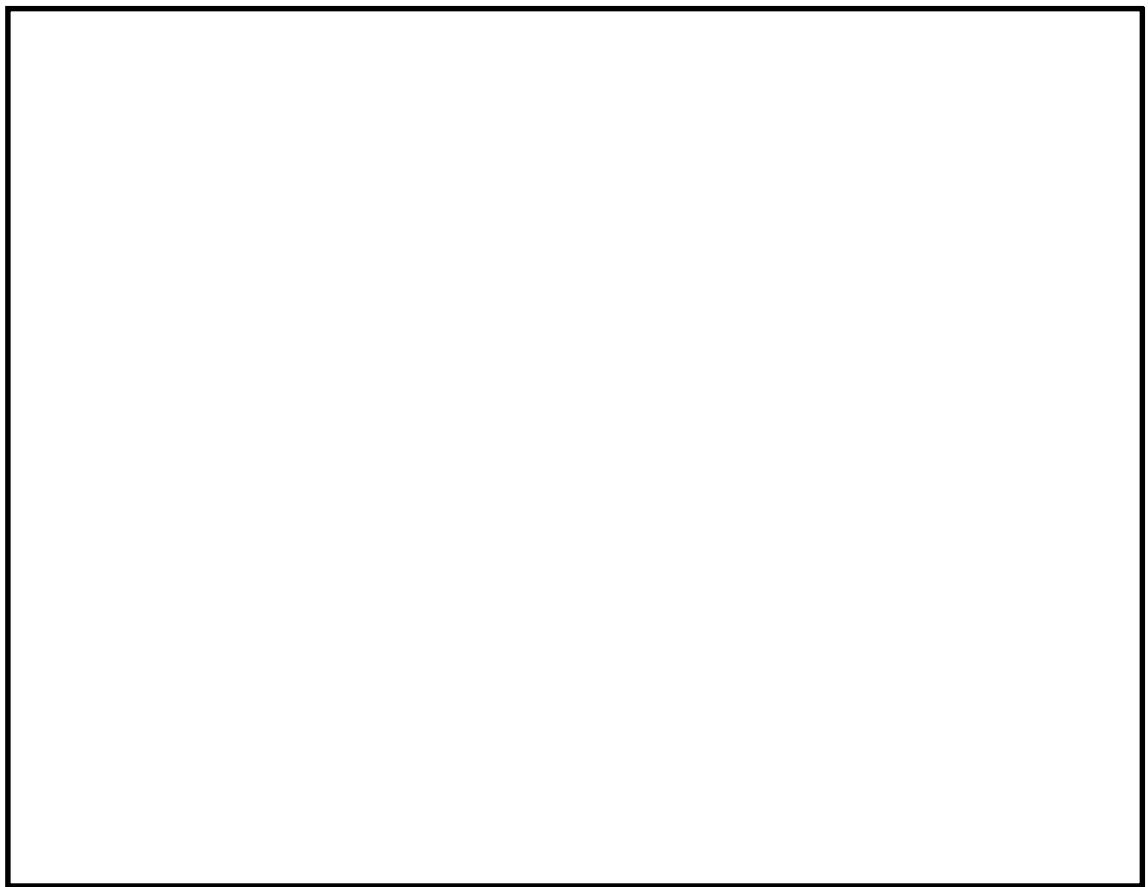


図 1-16 緊急時対策所チェンジングエリアのレイアウト

(2) チェンジングエリア用資機材

チェンジングエリア用資機材については、運用開始後のチェンジングエリアの補修や汚染によるシート張替え等も考慮して、以下のとおりとする。

表1-9 緊急時対策所建屋チェンジングエリア用資機材

名称	数量	根拠
バリア	8個	各エリア間の5個×1.5倍=7.5個→8個
簡易シャワー	1式	エリアの設営に必要な数量
簡易水槽	1個	エリアの設営に必要な数量
バケツ	1個	エリアの設営に必要な数量
水タンク	1式	エリアの設営に必要な数量
可搬型空気浄化装置	3台	2台×1.5倍=3台
はさみ、カッター	各3本	設置作業用、脱衣用、除染用の3本
筆記用具	2式	サーベイエリア用、除染エリア用の2式
養生シート	4巻	105.5 m ² (床、壁の養生面積) ×2 (補修張替え等) ÷ 90 m ² /巻×1.5倍=4巻
粘着マット	3枚	2枚(設置箇所数)×1.5倍=3枚
脱衣収納袋	9個	9個(設置箇所数 修繕しながら使用)
難燃袋	525枚	50枚/日×7日×1.5倍=525枚
難燃テープ	12巻	57.54 m (養生エリアの外周距離) ×2 (シートの継ぎ接ぎ対応) ×2 (補修張替え等) ÷30 m/巻×1.5倍=11.5 →12巻
クリーンウェス	31缶	110名 (要員数) ×7日×8枚 (マスク、長靴、両手、身体の拭き取りに各2枚) ÷300 (枚/缶) ×1.5倍=30.8→31缶
吸水シート	924枚	110名 (要員数) ×7日×4 ℥(1回除染する際の排水量) ÷ 5 ℥(シート1枚の給水量) ×1.5倍=924枚

5. チェンジングエリアの運用

(出入管理, 脱衣, 汚染検査, 除染, 着衣, 要員に汚染が確認された場合の対応, 廃棄物管理, チェンジングエリアの維持管理)

(1) 出入管理

チェンジングエリアは、緊急時対策所建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策所に待機していた要員が、屋外で作業を行った後、再度、緊急時対策所に入室する際に利用する。緊急時対策所建屋外は、放射性物質により汚染しているおそれがあることから、緊急時対策所建屋外で活動する要員は防護具を着用し活動する。

チェンジングエリアのレイアウトは図1-16のとおりであり、チェンジングエリアには下記の①から③のエリアを設けることで緊急時対策所への放射性物質の持ち込みを防止する。

①脱衣エリア

防護具を適切な順番で脱衣するエリア

②サーベイエリア

防護具を脱衣した要員の身体や物品の汚染検査を行うエリア

③除染エリア

サーベイエリアにて汚染が確認された際に除染を行うエリア

(2) 脱衣

チェンジングエリアにおける防護具の脱衣手順は以下のとおり。

- ・脱衣エリアの靴・ヘルメット置場で、安全靴、ヘルメット、ゴム手袋（外側）、タイベック、アノラック、靴下（外側）等を脱衣する。
 - ・脱衣エリアで、マスク、ゴム手袋（内側）、帽子、綿手袋、靴下（内側）を脱衣する。
- なお、チェンジングエリアでは、放射線管理班員が要員の脱衣状況を適宜確認し、指導、助言、防護具の脱衣の補助を行う。

(3) 汚染検査

チェンジングエリアにおける汚染検査手順は以下のとおり。

- ・脱衣後、サーベイエリアに移動する。
- ・サーベイエリアにて汚染検査を受ける。
- ・汚染基準を満足する場合は、緊急時対策内に移動する。汚染基準を満足しない場合は、除染エリアに移動する。

なお、放射線管理班員でなくても汚染検査ができるように汚染検査の手順について図示等を行う。また、放射線管理班員は汚染検査の状況について、適宜確認し、指導、助言をする。

(4) 除染

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は、サーベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。

要員の除染については、クリーンウェスでの拭き取りによる除染を基本とするが、拭き取

りにて除染ができない場合も想定し、汚染箇所への水洗によって除染が行えるよう簡易シャワーを設ける。

簡易シャワーで発生した汚染水は、図1-17のとおり必要に応じて吸水シートへ染み込ませる等により固体廃棄物として処理する。

エンジニアリングエリアにおける除染手順は以下のとおり。

- ・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は、除染エリアに移動する。
- ・汚染箇所をクリーンウエスで拭き取りする。
- ・再度汚染箇所について汚染検査する。
- ・汚染基準を満足しない場合は、簡易シャワーで除染する。（簡易シャワーでも汚染基準を満足しない場合は、汚染箇所を養生し、再度除染ができる施設へ移動する。）

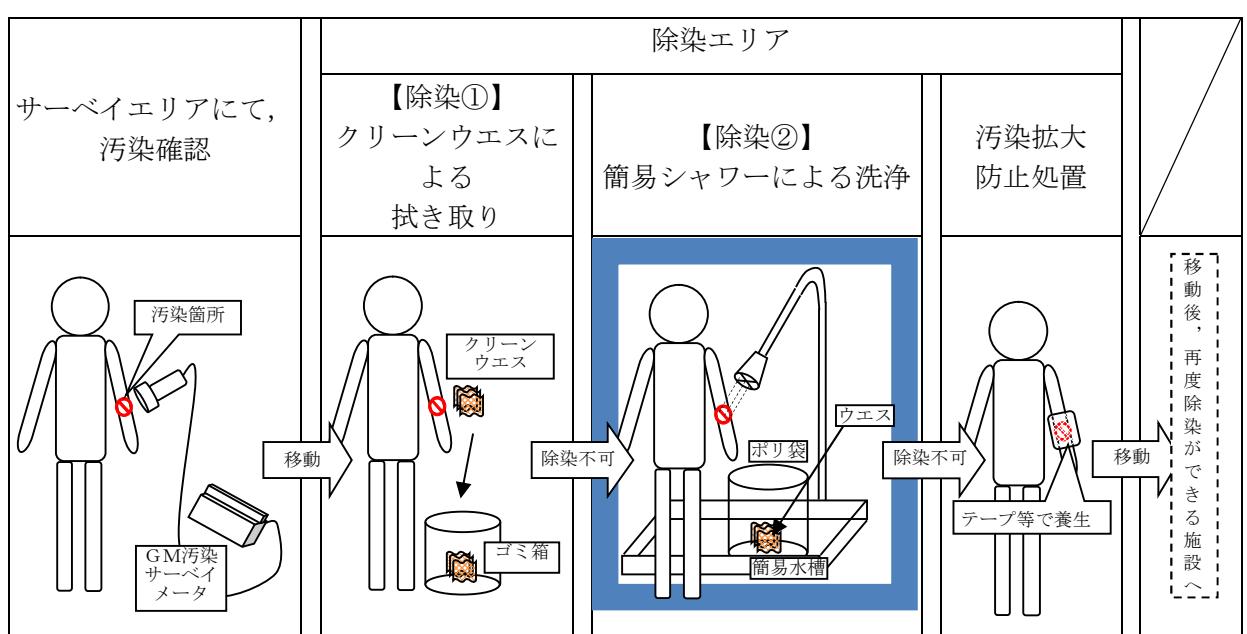


図1-17 除染及び汚染水処理イメージ図

(5) 着衣

防護具の着衣手順は以下のとおり。

- ・防護具着衣エリアで、綿手袋、靴下内側、靴下外側、帽子、タイベック、マスク、ゴム手袋内側、ゴム手袋外側等を着衣する。
- ・エンジニアリングエリアの靴・ヘルメット置場で、ヘルメット、安全靴等を着用する。

放射線管理班は、要員の作業に応じて、アノラック等の着用を指示する。

(6) 廃棄物管理

緊急時対策所建屋外で活動した要員が脱衣した防護具については、エンジニアリングエリア内に留め置くとエンジニアリングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大につながる要因となることから、適宜屋外に持ち出しエンジニアリングエリア内の線量当量率の上昇及び汚染拡大防止を図る。

(7) チェンジングエリアの維持管理

放射線管理班員は、チェンジングエリア内の表面汚染密度、線量当量率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1回/日以上）に測定し、放射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。

プルーム通過後にチェンジングエリアの出入管理を再開する際には、表面汚染密度、線量当量率及び空気中放射性物質濃度の測定を実施する。

(8) **プルーム通過時加圧運転（災害対策本部加圧モード）**、**プルーム通過後加圧運転（緊対建屋浄化モード）**中の緊急時対策所への入室

放射線管理班員は、緊急時対策所が空気加圧されている換気系運転状態（災害対策本部加圧モード、緊対建屋浄化モード）での緊急時対策所への万一の入室に備え、脱衣、汚染検査、除染を行うための資機材を**緊急時対策所に緊急時対策所を加圧する際に持参し**、外部からの入室時はエアロック内にて、脱衣、汚染検査、除染を実施する。また、表面汚染密度、線量当量率及び空気中放射性物質濃度の測定の結果、エアロック内に汚染が認められた場合は除染を実施する。

6. チェンジングエリアの汚染拡大防止について

(1) 汚染拡大防止の考え方

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、身体の汚染検査を行うためのサーベイエリア、脱衣を行うための脱衣エリア及び身体に付着した放射性物質の除染を行うための除染エリアを設けるとともに、緊急時対策所非常用換気設備により、緊急時対策所の空気を浄化し、緊急時対策所の放射性物質を低減する設計とする。

(2) 可搬型空气净化装置

チェンジングエリアには、更なる汚染拡大防止のため、可搬型空气净化装置を設置する。可搬型空气净化装置は、最も汚染が拡大するおそれのある脱衣エリア及び靴・ヘルメット置場の空気を浄化するよう配置し、汚染拡大を防止する。

可搬型空气净化装置による送気が正常に行われていることの確認は、可搬型空气净化装置に取り付ける吹き流しの動きを目視で確認することで行う。可搬型空气净化装置は、脱衣エリア及び靴・ヘルメット置場を換気できる風量とし、仕様等を図1-18に示す。

なお、緊急時対策所はプルーム通過時には、原則出入りしない運用とすることから、チェンジングエリアについてもプルーム通過時は、原則利用しないこととする。したがって、チェンジングエリア用の可搬型空气净化装置についてもプルーム通過時には運用しないことから、可搬型空气净化装置のフィルタが高線量化することでの居住性への影響はない。

ただし、可搬型空气净化装置は長期的に運用する可能性があることから、フィルタの線量が高くなることも想定し、本体（フィルタ含む）の予備を1台設ける。なお、交換したフィルタ等は、線源とならないよう屋外に保管する。

	<ul style="list-style-type: none">○外形寸法：縦380×横350×高1100 mm○風量：9 m³/min (540 m³/h)○重量：約45 kg○フィルタ：微粒子フィルタ（除去効率99%以上） よう素フィルタ（除去効率97%以上）
	<p><u>微粒子フィルタ</u> 微粒子フィルタのろ材はガラス纖維であり、微粒子を含んだ空気がろ材を通過する際に、微粒子が捕集される。</p> <p><u>よう素フィルタ</u> よう素フィルタのろ材は、活性炭素纖維であり、よう素を含んだ空気がフィルタを通過する際に、よう素が活性炭素纖維を通ることにより吸着・除去される。</p>

図1-18 可搬型空气净化装置の仕様等

(3) チェンジングエリアの区画

チェンジングエリアは、脱衣エリア、サーベイエリア、除染エリア毎に部屋が区分けされており、各部屋の壁・床等について、通常時よりシート及びテープにより区画養生を行っておくことで、チェンジングエリア設営時間の短縮を図る。

また、チェンジングエリア床面については、必要に応じて汚染の除去の容易さの観点か

ら養生シートを積層して貼ることとし、一時閉鎖となる時間を短縮している。

更にチェンジングエリア内には、靴等に伏着した放射性物質を持ち込まないように粘着マットを設置する。

(4) チェンジングエリアへの空気の流れ

緊急時対策所チェンジングエリアは、一定の気密性が確保された緊急時対策所建屋内の

1階に専用で設置し、図1-19のように、汚染の区分ごとに空間を区画し、汚染を管理する。

また、更なる汚染拡大防止のため、可搬型空气净化装置を2台設置する。

1台は靴・ヘルメット置場の放射性物質を低減し、もう1台は、脱衣エリアの空気を吸い込み净化し、靴・ヘルメット置場側へ送気することでチェンジングエリアに図1-19のように空気の流れをつくることで脱衣による汚染拡大を防止する。



図1-19 緊急時対策所チェンジングエリアの空気の流れ

(5) チェンジングエリアでのクロスコンタミ防止について

緊急時対策所に入室しようとする要員に付着した汚染が、他の要員に伝播することがないようサーベイエリアにおいて要員の汚染が確認された場合は、汚染箇所を養生するとともに、サーベイエリア内に汚染が拡大していないことを確認する。サーベイエリア内に汚染が確認された場合は、一時的にチェンジングエリアを閉鎖し、速やかに養生シートを張り替える等により、要員の出入りに極力影響を与えないようにする。ただし、緊急時対策所から緊急に現場に行く必要がある場合は、張り替え途中であっても、退室する要員は防護具を着用していること及びサーベイエリアは通過しないことから、退室することは可能である。

また、緊急時対策所への入室の動線と退室の動線を分離することで、脱衣時の接触を防止する。なお、緊急時対策所から退室した要員は、防護具を着用しているため、**チェンジングエリア**に入室しようとする要員と接触したとしても、汚染が身体に付着することはない。

7. 汚染の管理基準

表1-10のとおり、状況に応じた汚染の管理基準を運用する。

ただし、サーベイエリアのバックグラウンドに応じて、表1-10の管理基準での運用が困難となった場合は、バックグラウンドと識別できる値を設定する。

表1-10 汚染の管理基準

状況		汚染の 管理基準	根拠等
状況 ①	屋外（発電所構内全般）へ少量の放射性物質が漏えい又は放出されるような原子力災害時	1,300 cpm (4 Bq/cm ² 相当)	法令に定める表面汚染密度限度（アルファ線を放出しない放射性同位元素の表面汚染密度限度）： 40 Bq/cm ² の1/10
状況 ②	大規模プルームが放出されるような原子力災害時	13,000 cpm (40 Bq/cm ² 相当)	原子力災害対策指針におけるO I L4【1ヶ月後の値】に準拠
		40,000 cpm (120 Bq/cm ² 相当)	原子力災害対策指針におけるO I L4に準拠

8. チェンジングエリアのスペースについて

緊急時対策所における現場作業を行う要員は、プルーム通過後現場復旧要員である 18 名を想定し、同時に 18 名の要員がチェンジングエリア内の靴・ヘルメット置場、脱衣エリア、サーベイエリアに待機できる十分な広さの床面積を確保する設計とする。また、仮に想定人数以上の要員が同時にチェンジングエリアに来た場合でも、チェンジングエリアは建屋内に設置しており、屋外での待機はなく不要な被ばくを防止することができる。

チェンジングエリアに同時に 18 名の要員が来た場合、全ての要員がチェンジングエリアを退域するまで約 42 分（1 人目の脱衣に 6 分 + その後順次汚染検査 2 分 × 18 名），仮に全ての要員が汚染している場合でも除染が完了しチェンジングエリアを退域するまで約 78 分（汚染のない場合の 42 分 + 除染後の再検査 2 分 × 18 名）と設定しており、訓練によりこれを下回る時間で退域できることを確認している。

9. 緊急時対策所建屋に配備する資器材の数量について

緊急時対策所建屋に配備する放射線防護資機材の内訳を表1-11及び表1-12に示す。なお、放射線防護資機材等は、汚染が付着しないようビニール袋等であらかじめ養生し、配備する。

表1-11 放射線防護具類

品名	予定保管数 ^{*1}	根拠
タイベック	1,155着	110名（要員数）×7日×1.5倍=1,155着
靴下	2,310足	110名（要員数）×7日×2倍（2足を1セットで使用）×1.5倍=2,310足
帽子	1,155個	110名（要員数）×7日×1.5倍=1,155個
綿手袋	1,155双	110名（要員数）×7日×1.5倍=1,155双
ゴム手袋	2,310双	110名（要員数）×7日×2倍（2双を1セットで使用）×1.5倍=2,310双
全面マスク	330個	110名（要員数）×2日（3日目以降は除染にて対応）×1.5倍=330個
チャコールフィルタ	2,310個	110名（要員数）×7日×2倍（2個を1セットで使用）×1.5倍=2,310個
アノラック	462着	44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）×7日×1.5倍=462着
長靴	132足	44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）×2倍（現場での交替を考慮）×1.5倍（基本再使用、必要により除染）=132足
胴長靴	12足	4名（重大事故等対応要員4名：放水砲対応）×2倍（現場での交替を考慮）×1.5倍（基本再使用、必要により除染）=12足
遮蔽ベスト	15着	10名（重大事故等対応要員10名：放水砲、アクセスルート確保、電源確保、水源確保対応）×1.5倍（基本再使用、必要により除染）=15着
バックパック	66個	44名（現場の災害対策要員から自衛消防隊員を除いた数）×1.5倍=66個

表1-12 放射線計測器

名称	数量	根拠
GM汚染サーベイメータ	3台 (予備2台)	身体の汚染検査用に3台+2台（予備）=5台

2. 環境試料分析装置及び環境放射能測定装置

2.1 可搬型放射能測定装置等

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において、可搬型放射能測定装置等により発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録する。

可搬型放射能測定装置の計測範囲等を表2-1に示し、小型船舶の仕様等を表2-2に示す。また、可搬型放射能測定装置の写真を図2-1に示し、小型船舶の保管場所及び移動ルートを図2-2に示す。

表2-1 可搬型放射能測定装置の計測範囲等

名称	検出器の種類	計測範囲	記録	数量
可搬型ダスト・よう素サンプラー	—	—	—	2台 (予備1台)
Na Iシンチレーションサーベイ・メータ	Na I (Tl) シンチレーション	B.G. ~30 $\mu\text{Gy}/\text{h}$	サンプリング 記録	2台 (予備1台)
β 線サーベイ・メータ	GM管	B.G. ~99.9 kmin^{-1}	サンプリング 記録	2台 (予備1台)
ZnSシンチレーションサーベイ・メータ	ZnS (Ag) シンチレーション	B.G. ~99.9 kmin^{-1}	サンプリング 記録	2台 (予備1台)

表2-2 小型船舶の仕様等

項目	内容
数量	1艇(予備1艇)
最大積載重量	350 kg以上
動力源	外部バッテリー 2セット(予備1セット) 使用可能時間: 1セットあたり約1時間 航続距離: 1セットあたり約15 km
モニタリング時に持ち込む重大事故等対処設備等	電離箱サーベイ・メータ: 1台 可搬型ダスト・よう素サンプラー: 1台 採取用資機材: 1式
保管場所	可搬型重大事故等対処設備保管場所(南側, 西側)
移動方法	小型船舶を保管している可搬型設備保管建屋から船舶運搬車両を用いて岸壁まで運搬する。

	
可搬型ダスト・よう素 サンプラ	Na I シンチレーション サーベイ・メータ
	
β 線サーベイ・メータ	ZnS シンチレーション サーベイ・メータ

図 2-1 可搬型放射能測定装置の写真

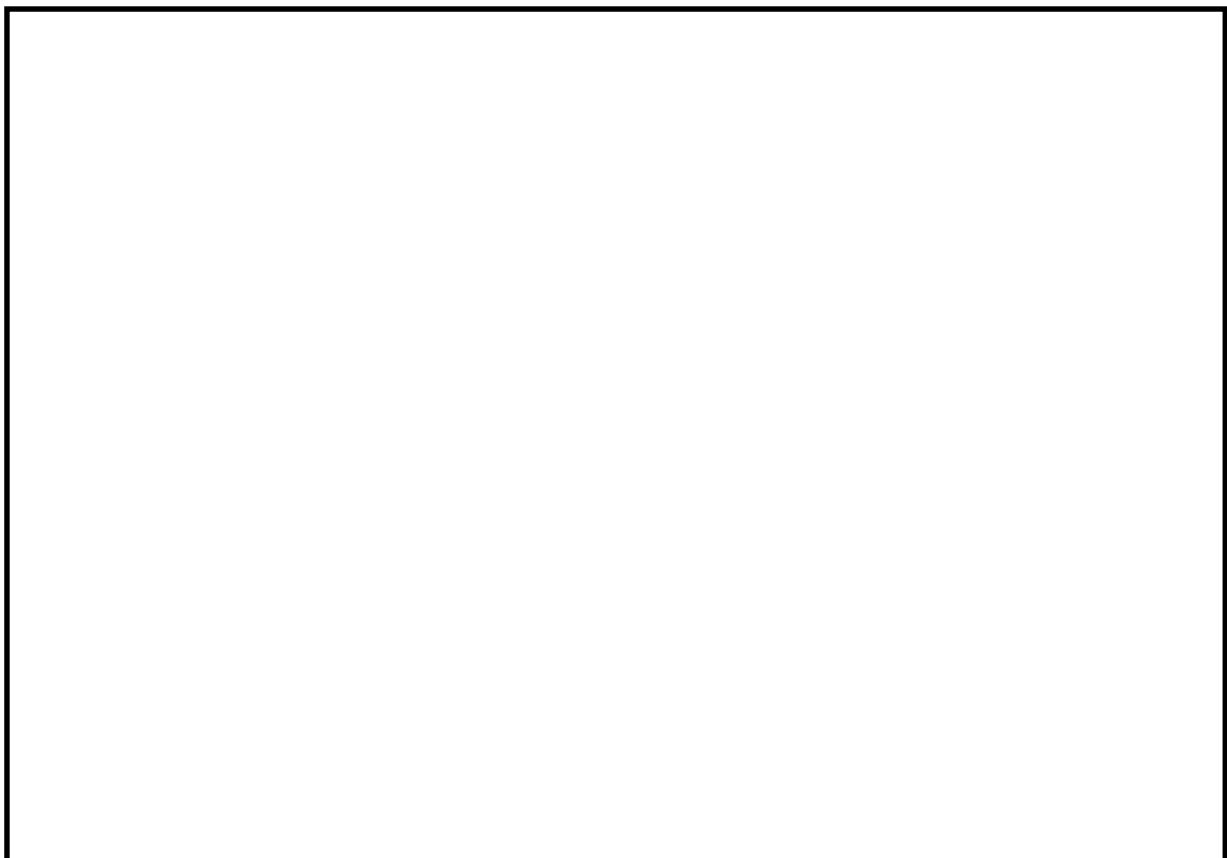


図 2-2 小型船舶の保管場所及び移動ルート

2.2 環境放射能測定装置

海水、排水に含まれる放射性物質濃度測定の前処理を行うための環境試料分析装置の種類及び使用目的は表2-3「環境試料分析装置の種類及び使用目的」に示す。

表2-3 環境試料分析装置の種類及び使用目的

種類	使用目的
赤外線ランプ	海水、排水の蒸発乾固